

JBC

www.jbctools.com

製品
ウェブページ



取扱説明書



CA

手動式はんだ送りステーション

本取扱説明書は下記製品に対応しています。


CA-9QG (100V)

同梱物リスト

以下の品目が同梱されます。



手動式はんだ送りステーション 1 個

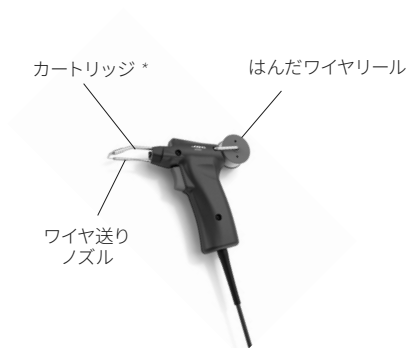

手動式はんだ送りアイロングリップ 1 個

Ref. AP250-B

以下が含まれます:

- ワイヤ径 $\phi 0.8 - 1 \text{ mm}$ 対応ワイヤ送りノズル

- SN5450 はんだワイヤリール

* カートリッジは別売りです。



ワイヤ送りノズル
 $\phi 1.1 - 1.5 \text{ mm}$ 用 1 個



電源コード 1 個
Ref. 0024092 (100V)



真鍮タワシ 1 個
Ref. CL6210



スポンジ 1 個
Ref. S0354



ペンチ 1 個
Ref. PLR196



ドライバーPH1x50 1 個
Ref. 0031586




はんだワイヤリール 1 個
Ref. 0031587




取扱説明書(本書) 1 個
Ref. 0032988

機能と接続

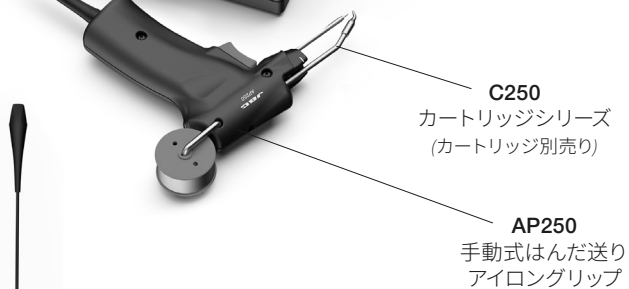

調節式スタンド


作業位置に合わせてツールスタンドを調節します。

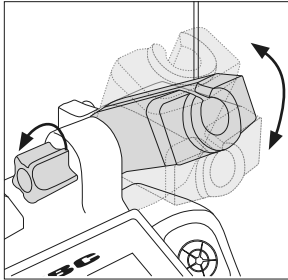


ツールホルダー (ref. 0014706) の位置は、ノブを緩めたり締めたりすることで簡単に調節できます。

ケーブルコレクター (Ref. CC1001)

ケーブルコレクターは、ケーブルを作業エリアから遠ざけ、はんだ付け時にケーブルの重さが作業者の負担になることを防ぎます。

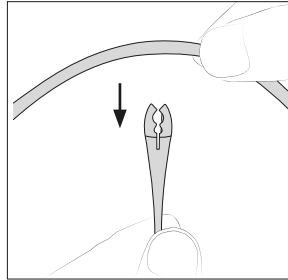

ケーブルをクリップに通してから、ケーブルコレクターに挿入します。作業位置に自由に届くようであれば、必要以上にケーブルを長くしないでください。

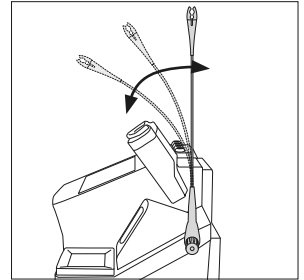

ケーブルコレクターは柔軟性があります。はんだ付け作業中の動きに合わせて、柔軟に動きます。

こて先クリーナー

ニーズに合わせて選択し、こて先の熱伝導性を向上させます。

飛散防止ガード

Ref. 0017576

真鍮タワシを使用すると、はんだ粒子の飛散を防止できます。

CL7882



飛散防止ラバー

飛散を防ぎ、作業場を清潔に保ちます。

CL6210

真鍮タワシ

非常に効果的なクリーニング方法です。こて先に薄いはんだ層を残し、クリーニングとはんだ付けの間の酸化を防ぎます。

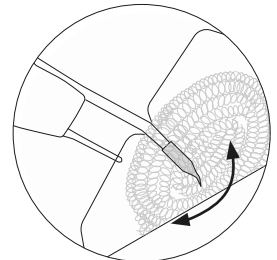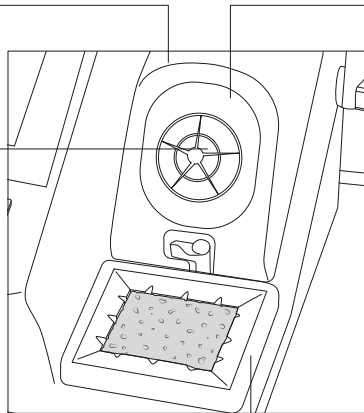

こて先が非常に汚れている場合は、まずワイパーでクリーニングして余分なはんだを取り除くことを推奨します。


CL7984

ワイパー


余分なはんだを軽く叩いたり、拭いたりして除去するための耐熱容器です。

飛散防止ガードの取り外し


1. 飛散防止ガードのロック解除

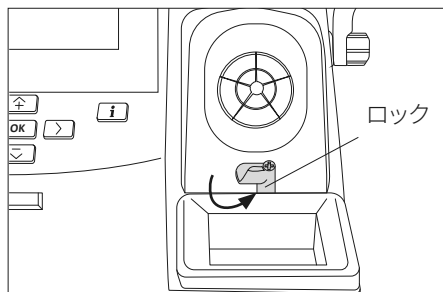

2. 持ち上げる

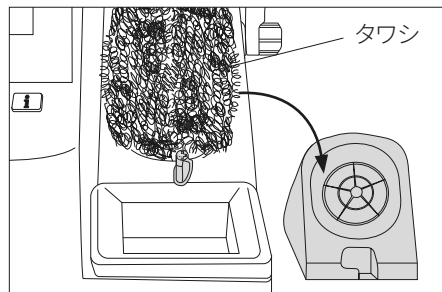

その他のクリーニングオプション(非付属品):

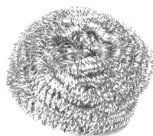


CL6205
イノックスステンレス
タワシ
真鍮タワシよりも強力な
クリーニングが可能




CL6220
メタルブラシ
丁寧に使えば、より徹底
したクリーニングとして
効果的

CL7984
ワイパー

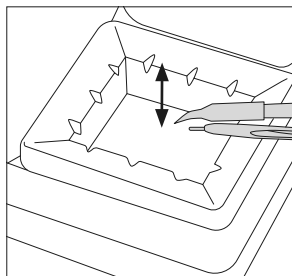


叩き落とし:
軽く叩いて余分なはんだを取り
除きます。

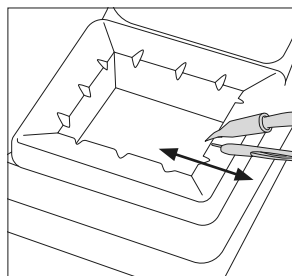

拭き落とし:
スロットを使って残った粒子を
取り除きます。

S0354
スポンジ

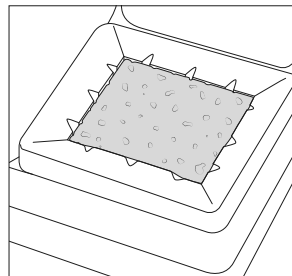


最も優しいクリーニング方法で
す。こて先の摩耗を避けるため
に、作業時にはスポンジを蒸留
水で湿らせておきます。

カートリッジの交換


⚠ カートリッジを安全に交換するために、以下の手順に従う前に、ツール電源プラグを抜くかステーションの電源を切ってください。

1. 取り外し

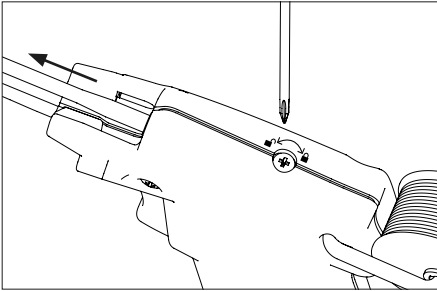


ネジを緩めてカートリッジを抜きます。
⚠ まだ熱い場合はPLR196ペンチをご使用ください。

2. 挿入

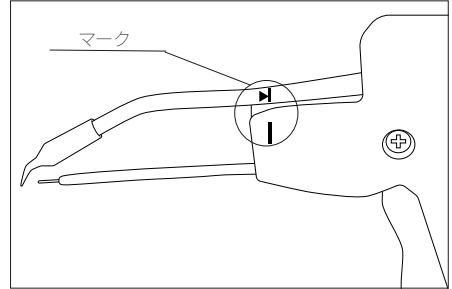


重要: 基準マークが適切な位置にくるまで、カートリッジをしっかり差し込んでください。

3. 調節

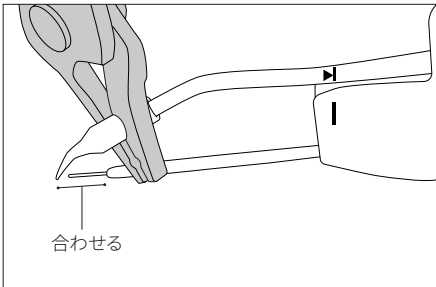

カートリッジの先端をワイヤ送りノズルに合わせます。PLR196 ペンチを使って正しい位置にて先を調節してください。


4. 固定

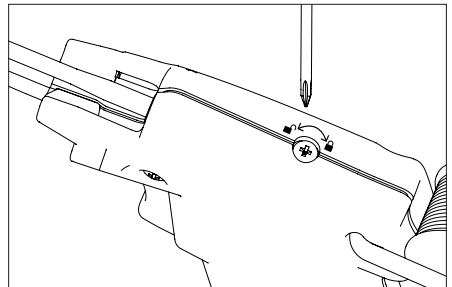

重要: ネジを再び締めます。ツールが正しく機能するために必ず締めます。締め過ぎには注意してください。


対応カートリッジ

CA ステーションは、C250カートリッジとAP250はんだ送りアイロングリップで動作します。
お客さまのはんだ付けニーズに最適なモデルをwww.jbctools.comでお探してください。

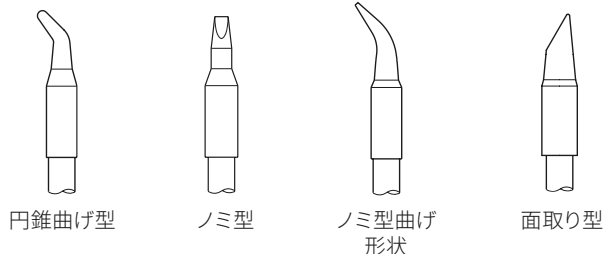


はんだワイヤの交換

1. 取り外し

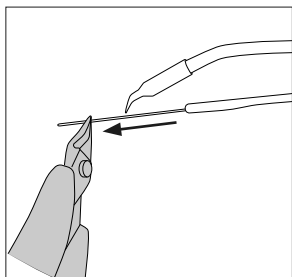

送りチューブから残りののはんだワイヤを引き抜きます。必要に応じてペンチを使ってください。

2. 交換

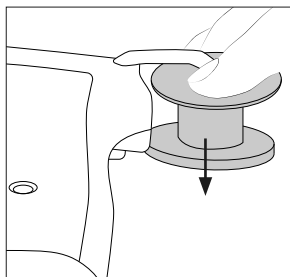

図のように空のリールを取り外し、取り外したリールと同じ方向に新しいリールを装着します。

3. 挿入




はんだワイヤがノズル部から現れるまで、トリガーを繰り返し押しながらはんだワイヤを挿入します。

備考: はんだワイヤ $\phi 0.8 - 1.0$ mmはノズルRef. **0019212**とはんだワイヤ $\phi 1.1 - 1.5$ mmはRef. **0019211**とご使用ください。


はんだ送りノズルの交換

⚠ 以下の手順に従う前に、ツール電源プラグを抜くかステーションの電源を切ってください。


1. 後部のネジを外し、ノズルからリールと
はんだワイヤを取り外します。

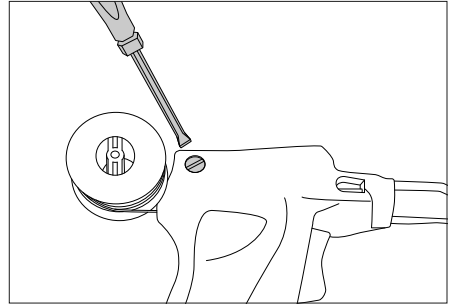

2. はんだ送りの反対側にある2つのネジを
外します。

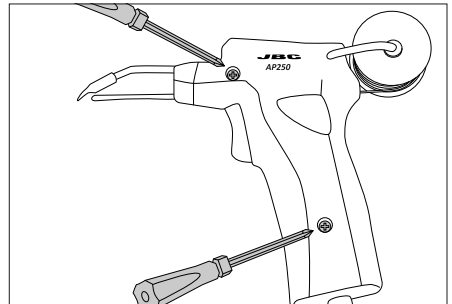


3. ネジを外し、カバーを持ち上げます。

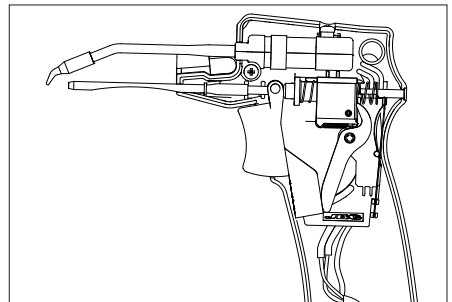

4. 送りノズルを取り出し、写真にある3つの部品（トリガー、スライダー、レバー）を固定したまま、新しいものと交換します。


カバーを再び取り付け、3本のネジを締めます。

備考: これら3つの部品は取り外さず、必ず所定の位置に保持することが重要です。

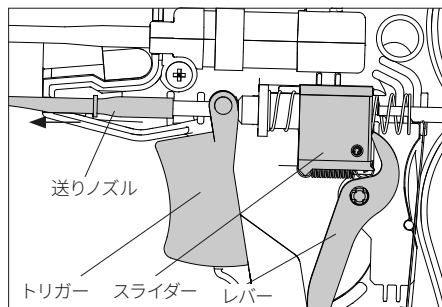


送りノズルの調節

1. 使用するカートリッジとはんだ付けする部品によって、送りノズルの長さを最大10mmまで変えることができます。

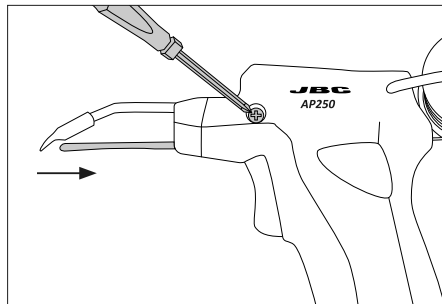

2. 送りノズルの長さを調節し、ネジを締めます。

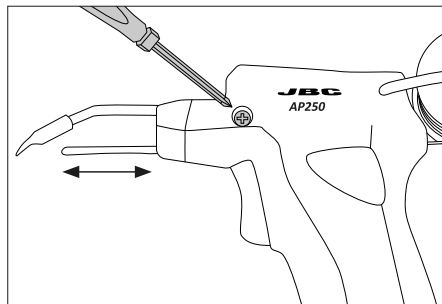


操作


JBC高性能はんだ付けシステム

JBCの画期的な技術は、こて先の温度を非常に早く回復させることができます。これにより、作業者はより低い温度で作業することができます。その結果、こて先耐久が約5倍になります。

1. 作業時

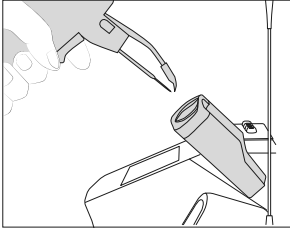

ツールをスタンドから持ち上げると、こて先が選択した温度まで加熱されます。

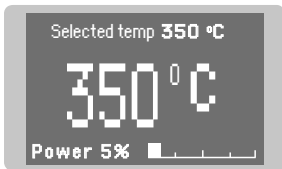

ツールメニュー：
・作業温度


作業温度を90°Cから450°Cに変更する場合：

▲ / ▼ で±5°Cずつ設定します。
◀ / ▶ で±50°Cずつ設定します。

ツールメニュー：
・温度レベル

☰ を押して、「Tool Settings」を選択し、「Temp.Level」オプションを有効にします。温度の変更：
▲ または ▼ で±5°Cずつ設定します。

2. スリープモード

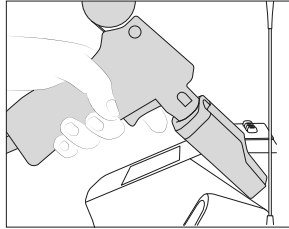


ツールがスタンドに入っているときは、あらかじめ設定されたスリープ温度まで温度が下がります。



ツールメニュー：
・スリープ

メニュー設定より：
・スリープ温度の変更
・スリープ遅延を設定
(0~9分、またはスリープなし)

3. 休止モード

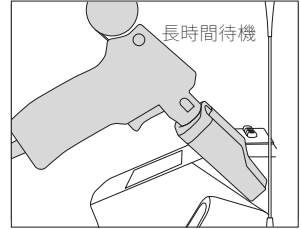

非作業時間が長くなると、電源が切れてツールが室温まで冷めます。



ツールメニュー：
・休止


休止モード起動までの時間を0~60分または休止モードなしに変更します。

注：必要に応じて、メニューからスリープ温度を定義することも可能です。

デフォルトではツールがツールホルダーに戻されると、ステーションは自動的に作業モードから休止モードに切り替わります。


操作

作業画面

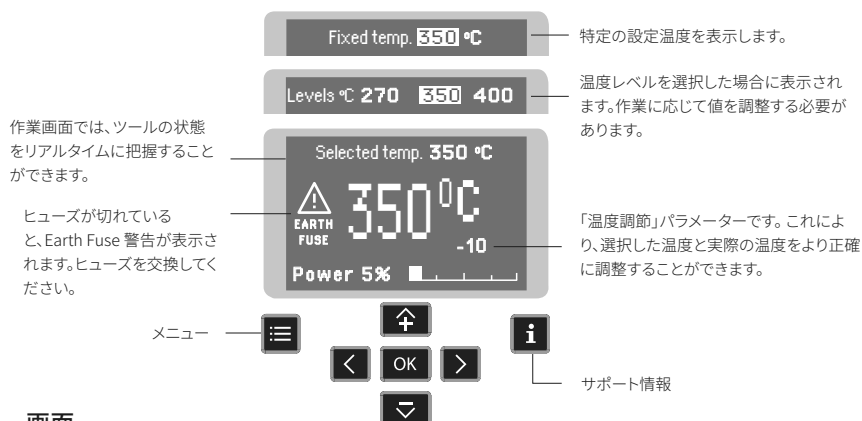

メニュー画面

デフォルトピン: 0105

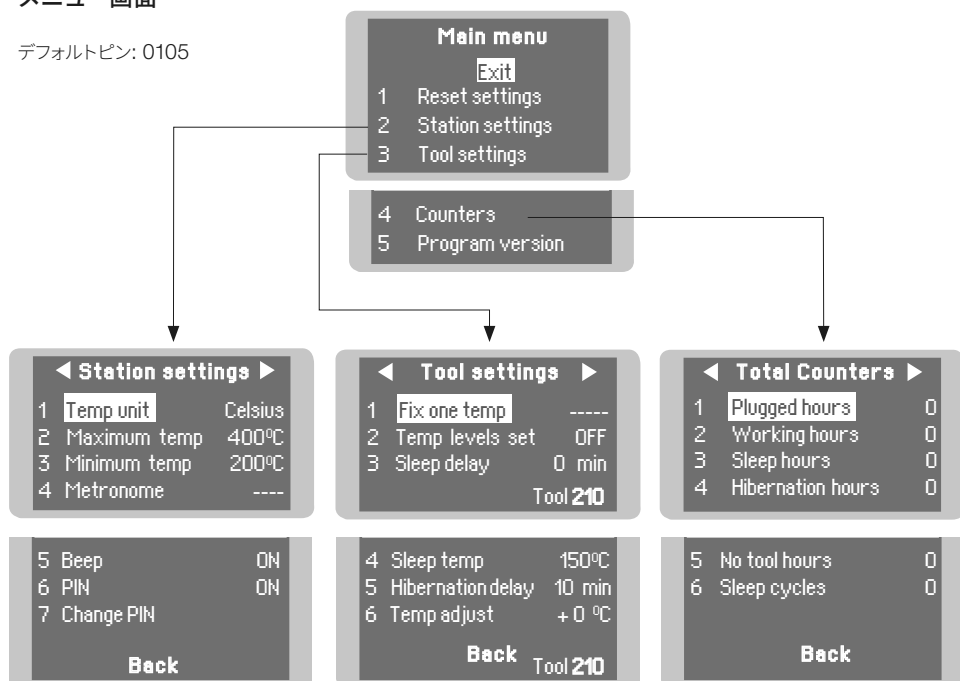


トラブルシューティング

ステーションのトラブルシューティングは、製品ページ (www.jbctools.co.jp) でご覧ください。

パラメーター

これらのパラメーターは、適切に使用しないとこて先の寿命を縮める可能性がありますので、ご注意ください。推奨ガイドラインに沿ってご使用ください。

ステーション設定

| パラメーター説明 | 推奨 | 注意事項 |
|--|--|--|
| 温度単位 摂氏(°C)または華氏(°F) | N/a | |
| 最大温度 作業時の最大温度を設定します。デフォルトでは、最大温度は400°Cです。これは、ほとんどの鉛フリーアプリケーションで動作するのに十分な温度と考えられます。 | ステーションの温度範囲は90~450°Cです。低/高融点はんた付け (HMP) やプラスチック (リベッティングなど) など、一般的ではないアプリケーションを扱う場合は温度制限を変更してください。 |  ほとんどの場合、400°Cを超える温度で作業すると、プリント基板やその部品に損傷を与える可能性があります。またこて先がはんた接合部に短時間接触しただけでもフラックスが正常に働かず、こて先の耐久性を著しく低下させる可能性があります。はんた接合部がより強力なパワーを必要とする場合 (例: 多層基板や高放熱基板)、JBCはプリヒーターのような他の補助具の使用を強く推奨します。 |
| 最低温度 作業時の最低温度を設定します。デフォルトの最低温度は200°Cです。これは、リード線付きのアプリケーションの適切な出発点であると考えられます。 | | |
| メトロノーム ビープ音を鳴らします。1秒から50秒までの範囲で設定できます。 | 反復作業の際の作業時間の設定に便利です。ビープ音でこて先がはんた接合部に接触している時間をお知らせします。 | N/a |
| ビープ音 キーパッドのビープ音を鳴らすかどうかを設定します。 | N/a | N/a |
| ピン ピンの有効/無効を選択します。 | N/a | N/a |
| ピンの変更 デフォルトのセキュリティピン番号 (0105) を変更します。 | パラメーターを変更する際には必ずピンを入力します。 | N/a |

ツール設定

パラメーター説明

推奨

注意事項

温度を一つ設定する

ステーションの温度範囲
(90-450°C) 内の値を
設定します。

特定の温度で複数の部品をはんだ
付けするのに適しています。温度を
変えようとしても、ステーションは
拒否します。

N/a

温度レベルの設定

上記のパラメーターに似て
います。この場合、ユーザーは
異なる電力要件のために最大3つ
の値を設定することができます。


これにより、3つの異なる温度を
素早く変更することができます。
はんだ付けの許容値に合わせて
設定してください。

N/a

スリープモード前待機時間

スリープモードに入る前に
スタンドに収まった状態でも
ツールが選択した温度を維持
する時間を設定します。
設定時間経過後、こて先の
温度はスリープ温度まで下がり
ます。

スリープ状態からわずか数秒で
作業温度に達するため、このパラ
メータは予め0分に設定されて
います。ツールをスタンドに戻す
と、温度は自動的にスリープ温度
まで下がり、こて先の耐久性を維持
し、酸化を防ぐことができます。
ツールをスタンドに戻す前こて先
にはんだをのせておくと、こて先を
保護し、耐久性を保つことが
できます。

 これらのパラメーターを
高い値に設定すると、酸化が
不必要に促進され、特に450°C
までの温度で作業する場合は
こて先の耐久が低くなります。

スリープ温度

これは、スタンドに戻したときに
こて先が到達する設定温度です。

スリープ温度は、酸化を防ぐこと
と数秒で動作温度に達すること
のバランスを考慮して設定されて
います。

ツール設定

パラメーター説明


推奨

注意事項

休止モード前待機時間

休止モードに入る前に、ツールがスリープ温度を維持する時間を設定します。この時、電源は遮断されこて先は常温のままになります。


この機能により、スタンドにツールを置いたまま長時間使用しない場合でも、こて先の酸化を完全に防ぐことができます。また、スタンドに置く前にこて先に再度はんだをのせておくことで酸化を防ぎ、こて先の耐久性を維持できます。

 デフォルト値を大きくすると酸化が促進され、こて先の耐久性が低くなります。

温度調節

選択した温度と実際の温度をより正確に調節することができます。

誤差がゼロになるように $\pm 50^{\circ}\text{C}$ 以内の値を設定してください。JBCでは、正確な測定値を得るために、TID-AまたはTIA-A温度計の使用を強く推奨しています。

 ユーザーがカートリッジの種類を変更した際には、パラメータを 0°C またはそのカートリッジに必要な値にリセットする必要があります。例：厚手のカートリッジに $+20^{\circ}\text{C}$ の補正を設定した後、温度調整をリセットせずに薄手のカートリッジに変更した場合、温度調整の必要がない薄手のカートリッジでは、必要以上に高い温度で作業することになります。

USB コネクタ

当社のホームページから最新のソフトウェアをダウンロードして、はんだ付けステーションをアップデートしてください。

JBC アップデーター

www.jbctools.co.jp/ja/jbc-software

USB接続でステーションのソフトウェアをアップデートします:



メンテナンス

メンテナンスを行う前に、必ず機器の電源を切り、電源から抜いてください。
機器の熱が除去されるまで待ってください。

- ガラスクリーナーまたは湿った布で、ステーションのスクリーンを拭いてください。

- 湿った布で筐体とツールを拭きます。アルコールは金属部分以外には使用しないでください。

- ステーションがツールのステータスを検知できるように、ツールとスタンドの金属部分に汚れがないことを定期的に確認します。

- こて先の酸化を防ぐために、保管前にはこて先の表面をきれいにして、錫メッキをしておきましょう。

錆びたり汚れたりすると、はんだ接合部への熱伝導が悪くなります。

- すべてのケーブルやチューブを定期的に点検します。




- 欠陥や損傷のあるすべての部品を交換します。
JBC純正部品のみご使用ください。
- 飛んだヒューズは、以下の手順で交換します。



- メイン画面にこの警告が表示されたらヒューズを交換する必要があります。

- その他の修理は、JBC認定のテクニカルサービス担当者が実施します。

1. ヒューズホルダーを引き出し、ヒューズを外します。必要に応じて工具をご使用ください。
2. 新しいヒューズをヒューズホルダーに差し込みステーションの所定の場所に戻します。

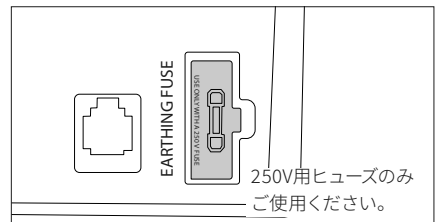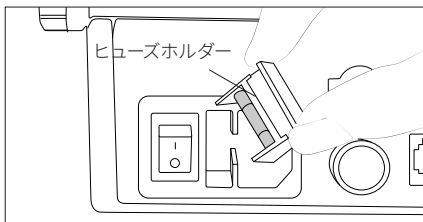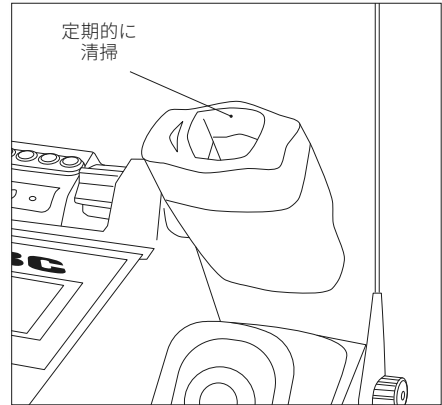

安全に関する注意事項



感電、けが、火事、爆発を避けるため、必ず安全に関するガイドラインに従ってください。

- はんだ付けやリワーク以外の目的で、ユニットを使用しないでください。不適切な使用により、火事が発生する恐れがあります。
- 電源コードは、適切なコンセントに差し込んでください。使用する前に、適切に接地が行われていることを確認してください。コードを抜く場合は、ワイヤーではなくプラグを持ってください。
- 通電中部品作業は行わないでください。
- ツールを使用しない場合は必ずスタンドに戻し、スリープモードが有効になるようにしてください。ステーションの電源を切った後でも、こて先、ツールの金属部分、スタンドが熱い場合があります。スタンド位置調節時を含めて、注意して取り扱ってください。
- ユニットの電源を入れたままで、その場を離れることのないようにしてください。
- 換気グリルは覆わないでください。熱により、可燃性の製品から出火する場合があります。
- 炎症を避けるため、フラックスに直接接触せず、目に入らないようにしてください。
- はんだ付を行う際、煙に気をつけてください。
- 作業場を清潔にし、整理整頓してください。作業する際は、適切な保護めがねや防護手袋を着用しけがをしないようにしてください。
- 廃棄する液体スズの取扱いには十分気を付けてください。やけどをする恐れがあります。
- 本機器は、8歳以上の子供や、身体的、感覚的、精神的能力の低い人、経験のない人でも、機器の使用に関して適切な監督や指示を受け、それに伴う危険性を理解していれば使用できます。子供が本機で遊ばないように注意してください。
- 監督下がない場合は、子供がメンテナンスを行わないでください。

仕様

CA

手動式はんだ送りステーション

Ref.: CA-9QG 100V 50/60Hz. 入力ヒューズ: T2A. 出力: 23.5V.

- 公称電力: 175 W
- ピーク電力(ツール): 130 W
- 選択可能な温度: 90 - 450 °C
- 温度誤差(静止空気下): ±1.5 °C (IPC J-STD-001 規準を満たし、上回る)
- 温度精度: ±3% (基準カートリッジに基づく)
- 温度調節: ±50°C (ステーションメニュー設定より)
- こて先-アース間電圧/抵抗: 下記規準を満たし、上回る
ANSI/ESD S20.20 IPC J-STD-001F
- アースヒューズ: F 1.25A
- 接続可能なアクセサリ: USBコネクタ/ステーション-PC
RJ12コネクタ
- 作業環境温度: 10 - 50 °C
- はんだワイヤ径: 0.8 - 1 mm
1.1 - 1.5 mm
- コントロールユニット寸法 / 重量: 170 x 176 x 145 mm / 2.8 kg
(L x W x H)
- 総重量: 2.91 kg
- 梱包寸法 / 重量: 234 x 234 x 258 mm / 3.52 kg
(L x W x H)

CE規格準拠
ESD対応

JBC

保証

JBC は、この装置の製造欠陥に対する保証を 2 年間提供します。部品・作業代金無償で欠陥部品の交換を行います。

製品の摩耗または誤用は、保証の対象外です。

保証を受けるには、装置を購入した代理店または JBC に返品する必要があります (お客様ご負担)。

www.jbctools.com/productregistration から登録を行うと、JBC の保証を 1 年延長することができます。登録期間は、購入から 30 日以内です。



本製品は、通常のごみとして廃棄することはできません。

欧州指令 2012/19/EU に従って、寿命に達した電気装置の回収を行い、認定を受けたりサイクル施設に引き取ってもらう必要があります。

